

1. Brak sklejenia foli taśmą dwustronną. (lub zgodnie z wytycznymi producenta folii) Tylko w niektórych miejscach zostało to wykonane.
2. Niewystarczający sposób zmontowania płatwy (dwuteownika stalowego, powinien być na marce stalowej z szpilkami stalowymi zamocowanymi w rdzeniu żelbetowym) stalowej do płatwy z wieńcem ściany szczytowej.
3. Połączenie krokwi koszowej z krokwią połąci dachu w garderobie na górze.
4. Niestaranne połączenie dwóch elementów płatwi na strychu(za krótka i niedokładnie wykonana nakładka/połączenie złącza ciesielskiego).
5. Obok komina nadal widoczne są prześwity (niestaranne okucie komina, za małe wcięcie w trzonie komina).
6. Niewystarczające połączenie krokwi szczytowych w kalenicy z pozostałymi krokwiemi obok.(oraz brak podparcia krokwi szczytowych w rozpiętości wynikającej z podparcia pozostałych krokwi na płatwiach)
7. Niestaranne połączenie krokwi koszowych na strychu (krokiew za krótka i wykonana ok. 10[cm] wstawka) .